

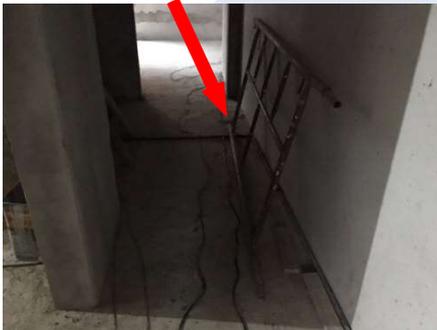
**Relatório Vistoria Obra – Semana 9**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 18/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Entrada obra		Areia e brita na entrada da obra	Recomenda-se construir baias para o armazenamento dos materiais.
Guarita		Guarita não apropriada para a visita de clientes	A guarita deve ser melhor estruturada, com pintura adequada.
Fachada-Granitos		A colocação do granito das fachadas recomenda-se ser executado após o reboco	Atentar-se para o encontro dos dois revestimentos (reboco e granito).

**Relatório Vistoria Obra – Semana 9**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 18/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Fachada – reboco		Chapisco na alvenaria sendo executado sem encunhamento	O encunhamento deve ser realizado antes do chapisco. Atenção ao chapiscar a alvenaria para não deixar resquícios de massa nos locais que receberão o chapisco espatulado (vigas e pilares). Recomenda-se que o chapisco seja feito com areia grossa.
Execução revestimento escada		Abertura de vão da escada	Para a regularização da escada, é necessário um mapeamento de cada degrau para que seja encontrado pontos críticos.
Revestimento escada e circulação		Revestimento utilizado do tipo “laranjinha”	

**Relatório Vistoria Obra – Semana 9**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 18/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS
Instalações de gás		Ponto do gás enterrado na parede	Atentar para que o colaborador que chumbará o ponto do gás deve prever que no local terá um revestimento cerâmico para que o ponto NÃO fique enterrado.  É necessário o teste e atenção no trânsito em cima das tubulações evitando sua depredação.
Instalações ar condicionado		Canaletas para a passagem da linha do ar condicionado sendo abertas após reboco pronto	
Proteção mecânica box		Proteção mecânica sendo executada	
Lojas		Alvenaria banheiros	A execução de todas as alvenarias deve ser finalizada antes da entrada de qualquer revestimento.

**Relatório Vistoria Obra – Semana 9**

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 18/05/2018	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia e Consultoria	
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso / Rodrigo Beltrame		Crea: RS - 228865	
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	ACÇÕES CORRETIVAS

